




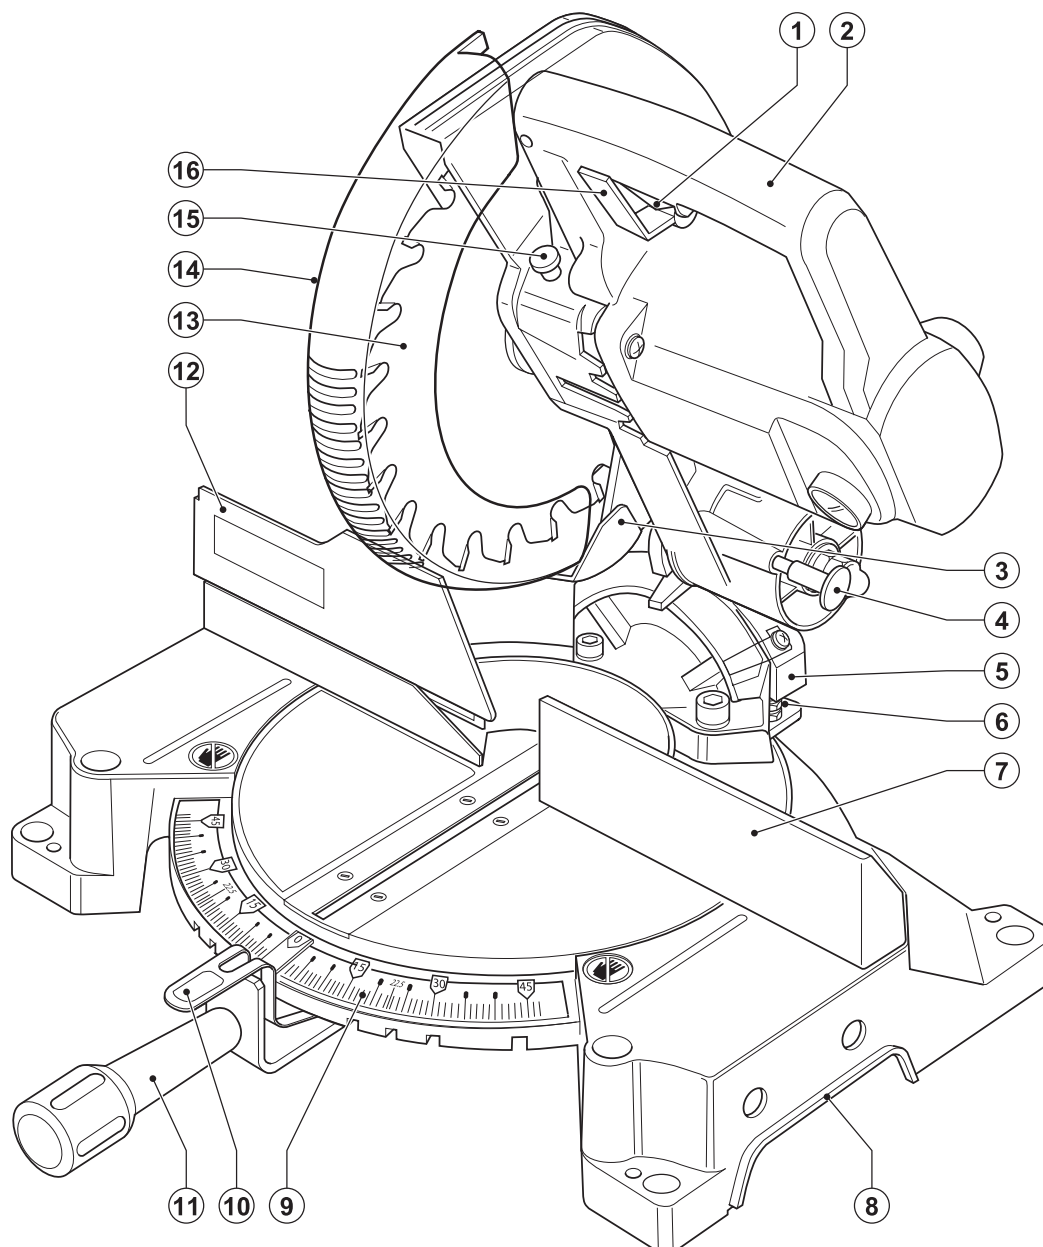


Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.

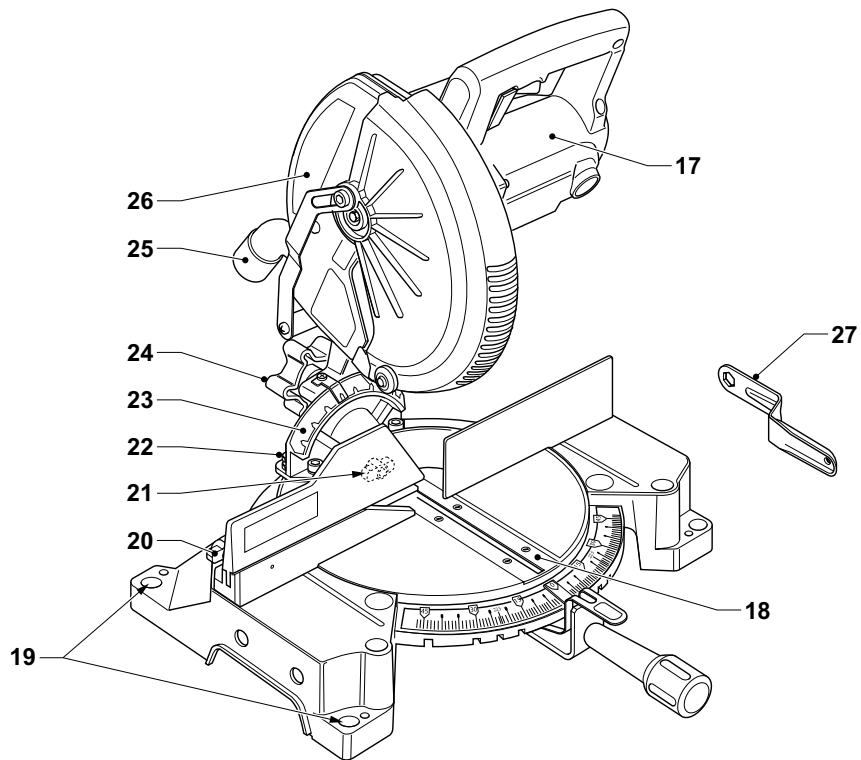


A

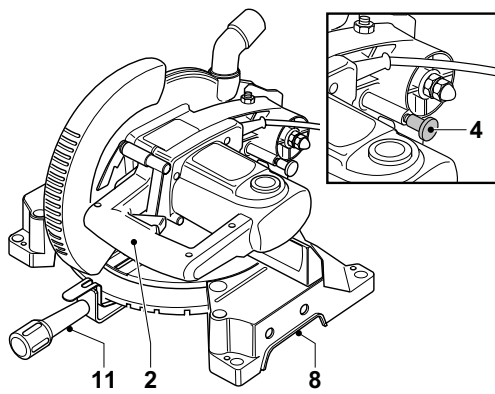


B

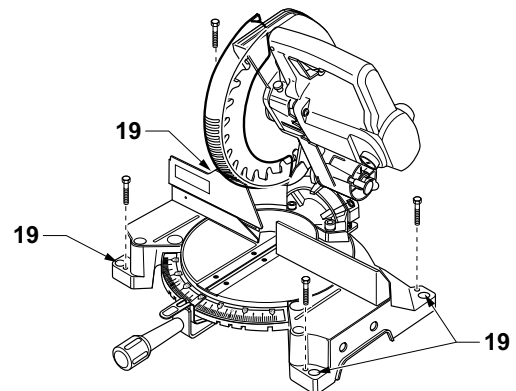








C








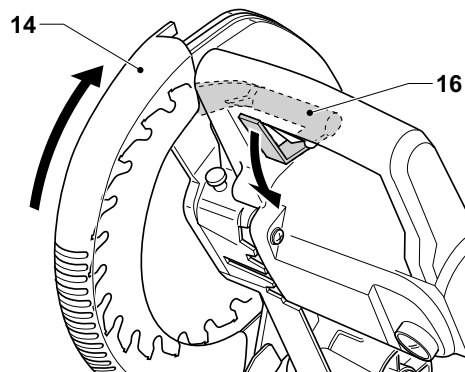




D1

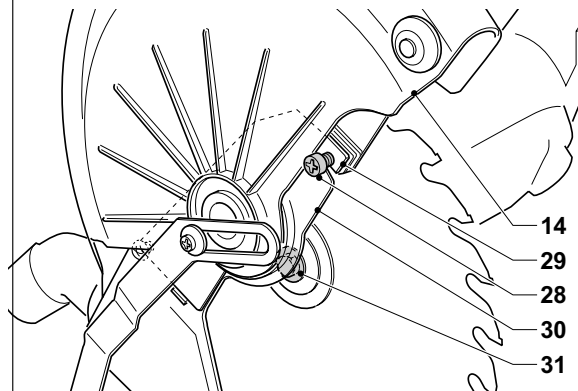

D2

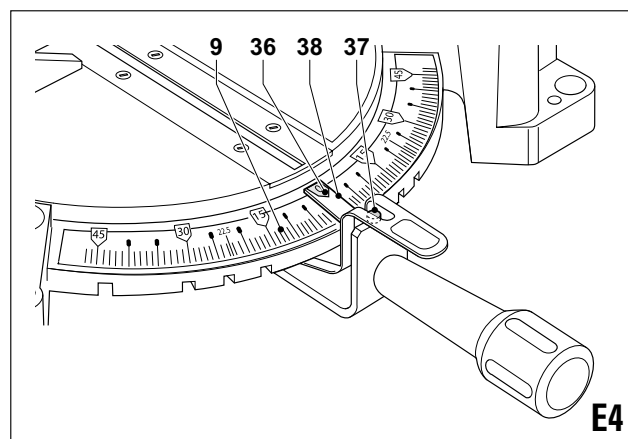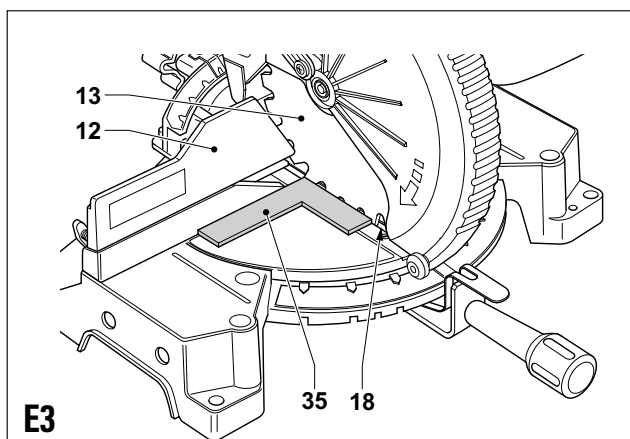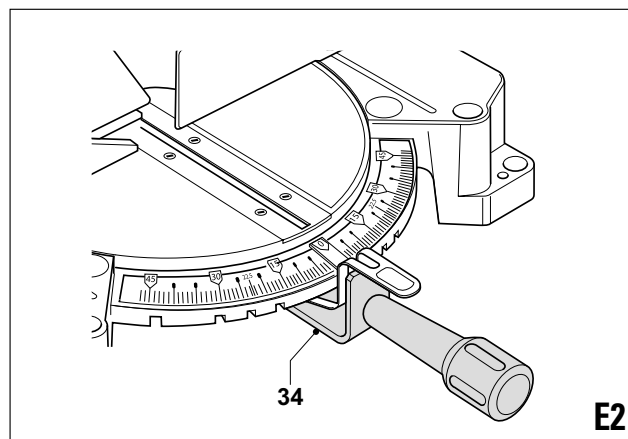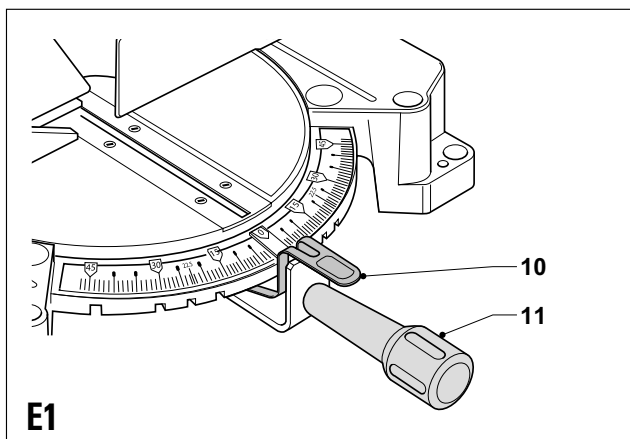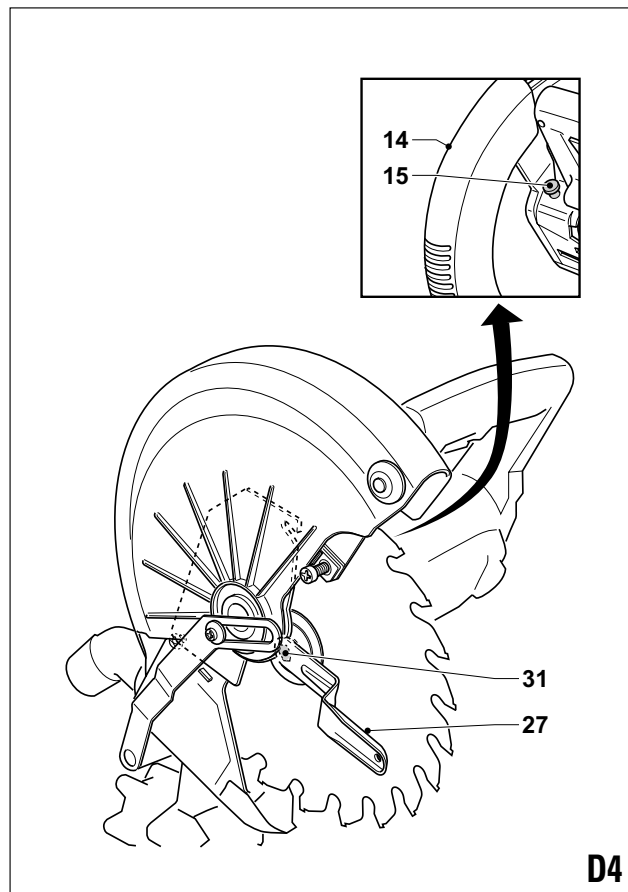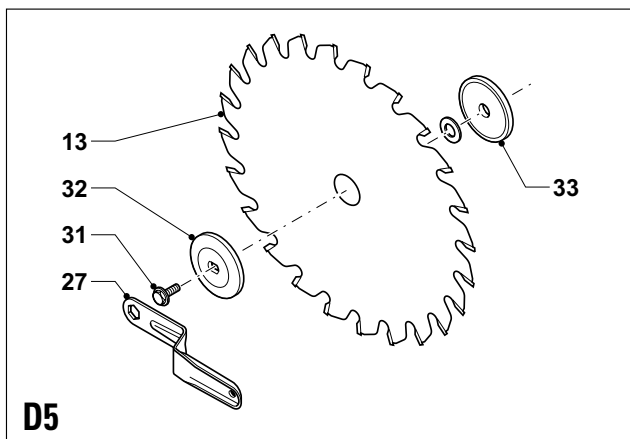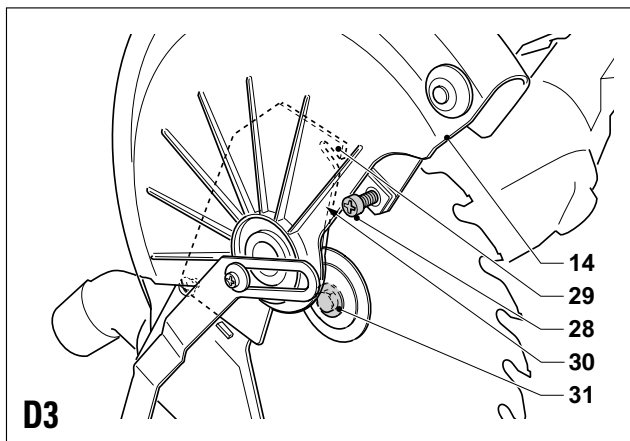

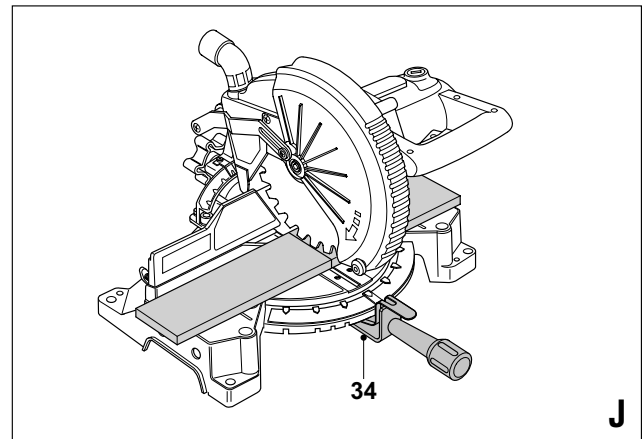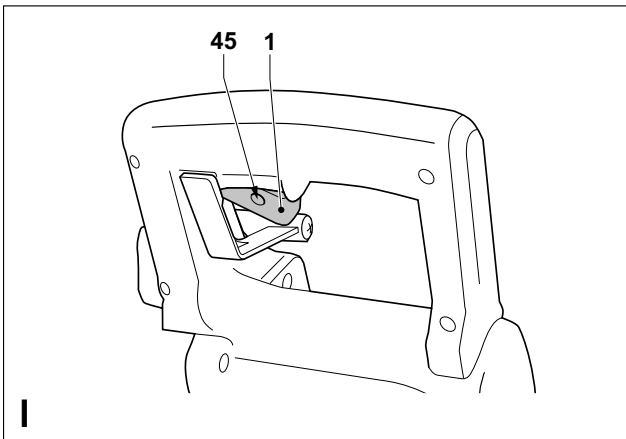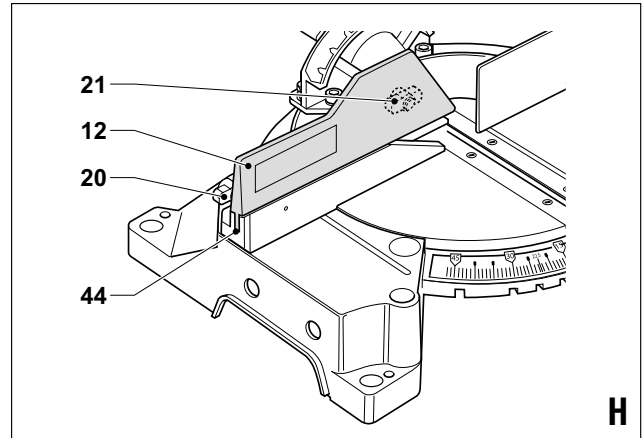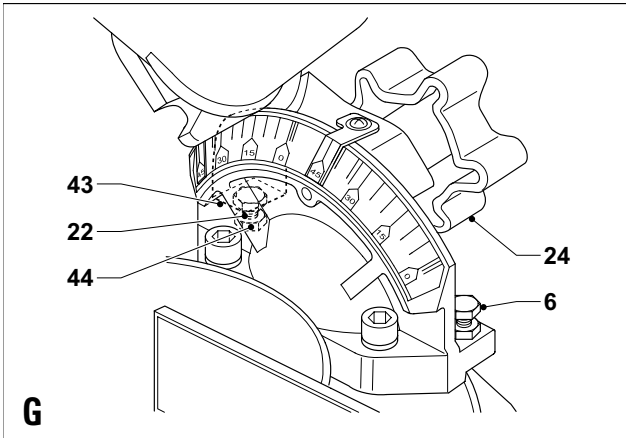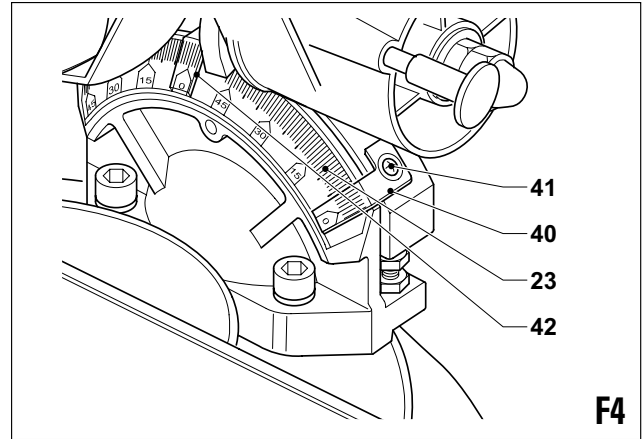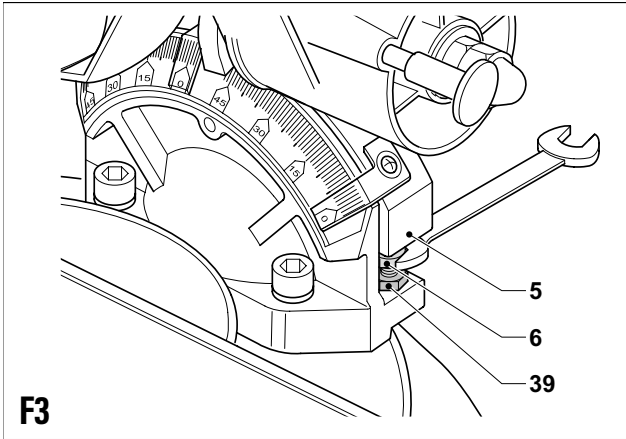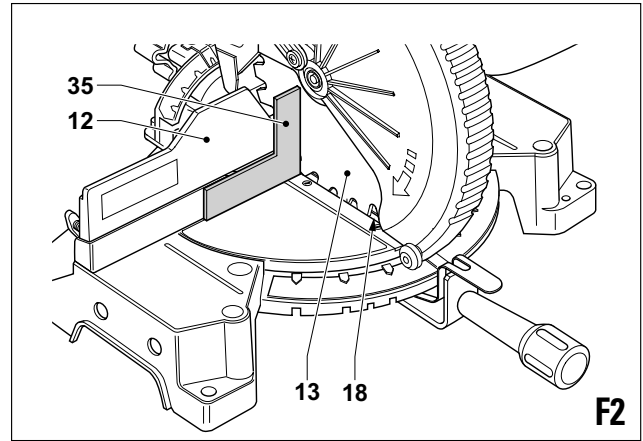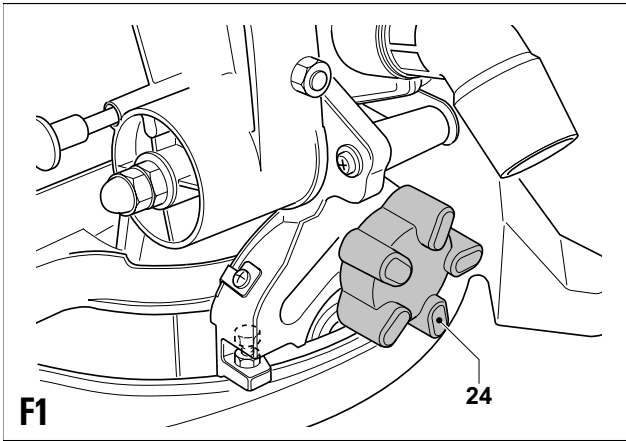

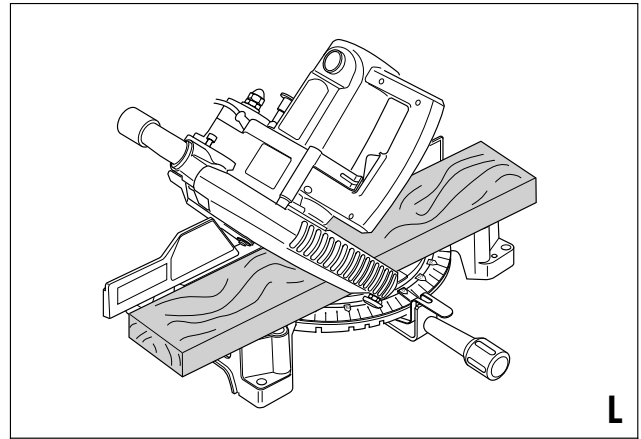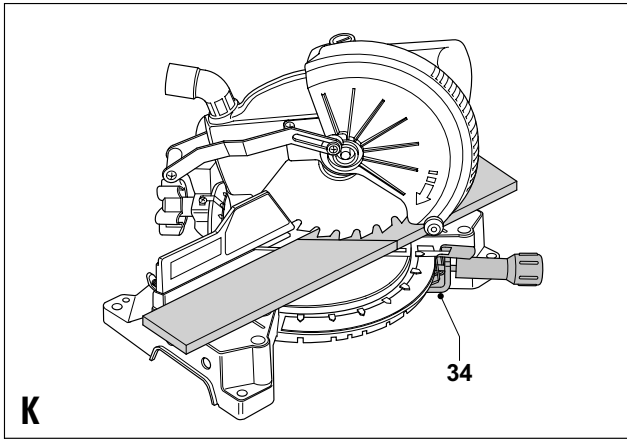

Použitie náradia

Vaša pokosová píla Black & Decker je určená na rezanie dreva alebo drevených produktov.

Bezpečnostné pokyny

- **Varovanie!** Ak používate elektrické náradie napájané zo siete, vždy dodržujte základné bezpečnostné predpisy, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu spôsobeného elektrickým prúdom, zranenia alebo spôsobenia hmotných škôd.
- Pred použitím tohto náradia si riadne preštudujte celý tento návod.
- Tento návod si uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
- Pred prevádzkaním údržby, opravy alebo nastavovaním, odpojte zástrčku prírodného kábla od zásuvky.

Udržujte poriadok na pracovisku

Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný priestor môžu viesť k vzniku nehôd.

Berte ohľad na okolie pracovnej plochy

Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaisťte si kvalitné osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti horľavých kvapalín a plynov.

Zamedzte prístup deťom

Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby sa dostali do blízkosti pracovného priestoru a aby sa dotýkali náradia alebo prírodného kábla.

Vhodne sa obliekajte

Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, tieto sa môžu zachytiť pohyblivými časťami náradia. Ak pracujete vonku, používajte pokiaľ možno gumené rukavice a nekízavú obuv.

Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú pokrývku hlavy.

Prvky osobnej ochrany

Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci s náradím práši alebo pokiaľ odlietavajú drobné čiastočky materiálu, používajte proti prachu ochranný štít alebo respirátor. Používajte vhodnú ochranu sluchu.

Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom

Nevystavujte telo kontaktu s uzemnenými povrchmi (napríklad s potrubiami, radiátormi, sporákmi a chladničkami). Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená použitím ochranného ističa (RCD).

Neprekážajte sami sebe

Pri práci stále udržiavajte vhodný a pevný postoj.

Zostaňte stále pozorní

Stále sledujte, čo robíte. Premýšľajte. Pokiaľ ste unavení, prerušte vykonávanú prácu.

Upnite si obrobok

Na pripevnenie obrobku používajte svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhovať náradie oboma rukami.

Pripojenie zariadenia na odsávanie prachu

Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaisťte jeho správne pripojenie a riadne fungovanie.

Odpratanie nastavovacích prípravkov a kľúčov

Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.

Predlžovacie káble

Pred použitím tieto káble prehliadnite a pokiaľ sú poškodené, vymeňte ich. Ak používate náradie vonku, používajte iba predlžovací kábel určený na vonkajšie použitie, ktorý je i takto označený. Môže sa použiť predlžovací kábel Black & Decker s dĺžkou 30 m, bez toho, aby dochádzalo k výkonovým stratám.

Používajte vhodné náradie

Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode. Nepreťažujte malé náradie alebo prídavné zariadenia pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie. Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý je určené. Náradie nepreťažujte. Nepoužívajte náradie na nesprávne účely, nepoužívajte napríklad okružnú pílu na rezanie vetví alebo polienok.

Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a prevádzkanie iných pracovných operácií než je odporúčané v tomto návode môže viesť k spôsobeniu poranenia obsluhy.

Kontrola poškodených častí

Pred každým použitím starostlivo skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu náradia alebo napájacieho kábla. Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohyblivých častí, opotrebenie jednotlivých častí, poškodenie ochranných krytov a spínačov a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod náradia. Zaisťte, aby bol chod náradia úplne v poriadku a aby náradie správne plnilo funkciu, na ktorú je určené. Ak je ktorákoľvek časť náradia chybná, alebo ak je poškodená, náradie nepoužívajte. Pokiaľ sa nedá zapnúť a vypnúť hlavný vypínač náradia, s náradím nepracujte. Zničené alebo poškodené diely nechajte vymeniť v značkovom servise. Nikdy sa nepokúšajte prevádzať akékoľvek opravy sami.

Vypínajte náradie

Ak sa náradie nepoužíva, pred výmenou jeho častí, príslušenstva alebo doplnkov a pred prevádzkaním údržby vždy odpojte prírodný kábel.

Zabráňte neúmyselnému spusteniu náradia

Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom vypínači. Pred pripojením prírodného kábla k sieti sa uistite, či je náradie vypnuté.

Zamedzte poškodeniu prírodného kábla

Nikdy neprenášajte náradie za jeho prírodný kábel a neťahajte za tento kábel pri jeho vyťahovaní zo zásuvky. Kábel ved'te tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy.

Uskladnenie nepoužívaného náradia

Ak sa náradie nepoužíva, musí byť uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.

Prevádzajte údržbu náradia starostlivo

Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržiavajte náradie v čistom a bezchybnom technickom stave. Pri údržbe a výmene príslušenstva sa riad'te uvedenými pokynmi. Udržiavajte všetky ovládacie prvky a rukoväte čisté, suché a neznečistené olejom alebo mazivami.

Opravy

Toto náradie zodpovedá platným bezpečnostným predpisom. Opravy by mali byť prevádzané kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím originálnych náhradných dielov. V ostatných prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.

Elektrická bezpečnosť



Toto náradie je vybavené dvojistou izoláciou. Preto nie je nutné použitie zemniaceho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie uvedené na výkonovom štítku zodpovedá napájaciemu napätiu v sieti.

Poklesy napätia

Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy napätia. Pri nepriaznivom priebehu napätia môže byť ovplyvnená funkcia ostatných zariadení. Napríklad pri zapnutí náradia dôjde k dočasnemu poklesu intenzity umelého osvetlenia.

Ak je impedancia systému napájacieho zdroja menšia než $0,29 \Omega$, nemalo by dochádzať k poruchám.

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre pokosové pily

- Nepovoľte obsluhovať toto náradie nepreškoleným osobám.
- Pred začatím práce sa uistite, či sú riadne pritiahnuté všetky zaistovacie prvky a rukoväte.
- Neobsluhujte náradie, ak nie je na svojom mieste jeho ochranný kryt. Neobsluhujte náradie, ak nie je ochranný kryt funkčný alebo ak nie je správne prevádzaná jeho údržba.
- Nikdy nepoužívajte pílu bez vodiacej dosky.
- Nikdy nepribližujte ruky do priestoru kotúča, ak je píla pripojená k napájaciemu napätiu.
- Neostračajte akékoľvek odrezky alebo iné časti obrobku z priestoru rezania, ak je píla v chode a ak nie je rameno pily v pokojovej polohe.
- Neprevádzajte rezanie obrobkov, ktorých rozmery sú väčšie než sú hodnoty obrobkov uvedené v technických údajoch.
- Nikdy sa nepokúšajte zastaviť pohybujúci sa kotúč pily jeho zablokovaním alebo iným spôsobom. Takto by mohlo dôjsť k vážnemu úrazu.
- Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva si riadne preštudujte návod. Nesprávne použitie príslušenstva môže náradie poškodiť.
- Zvoľte si vždy kotúč, ktorý je vhodný pre rezanie materiálu daného obrobku.
- Dodržujte maximálne otáčky, ktoré sú uvedené na kotúči pily.
- Pri manipulácii s pílovým kotúčom používajte držiak alebo noste rukavice.
- Pred použitím pily sa uistite, či je pílový kotúč správne namontovaný. Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym smerom. Dbajte na to, aby bol kotúč stále ostrý.
- Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré majú menší alebo väčší priemer než je odporučená hodnota. Parametre pílového kotúča sú uvedené v technických údajoch. Používajte iba pílové kotúče, ktoré sú stanovené týmto návodom a zodpovedajú norme EN 847-1.

- Snažte sa používať špeciálne kotúče so zníženou hlučnosťou.
- Nepoužívajte kotúče z rýchloreznej ocele (HSS).
- Nepoužívajte prasknuté, ohnuté alebo inak poškodené pílové kotúče.
- Nepoužívajte HSS kotúče.
- Pred uvoľnením hlavného vypínača zdvihnite kotúč z drážky v obrobku.
- Pri prevádzaní šikmých rezov sa uistite, či je rameno pily riadne zaistené.
- Neprevádzajte zablokovanie ventilátora, ak chcete zablokovat' hriadeľ motora.
- Pri spustení ramena pily dôjde k automatickému zdvihnutiu ochranného krytu kotúča. Ak je rameno zdvihnuté, kryt bude spustený. Pri montáži alebo demontáži pílových kotúčov a pri kontrole pily môže byť tento kryt zdvihnutý rukou. Nikdy nezdvíhajte kryt rukou, ak je píla v chode.
- Neprevádzajte rezanie iných než odporučených materiálov.
- Dbajte na to, aby sa v blízkosti pily nevyskytovali žiadne nečistoty, napríklad piliny alebo odrezky.
- Vykonávajte pravidelnú kontrolu, či nedošlo k zaneseniu vetracích drážok motora pilinami.
- Ak dôjde k opotrebovaniu vodiacej dosky s drážkou, vymeňte ju.
- Pred prevádzaním údržby alebo pred výmenou pílového kotúča odpojte pílu od siete.
- Nikdy neprevádzajte žiadne čistenie alebo údržbu, ak je píla v chode a ak nie je rameno pily v pokojovej polohe.
- Zaistite, aby bola píla i pracovný priestor dobre osvetlený hlavným i doplnkovým osvetlením.
- Ak je to možné, pripevnite vždy pílu na pracovný stôl.

Nálepký na stroji

Na stroji sú nasledovné piktogramy:



Používajte vhodnú ochranu sluchu.



Používajte respirátor.

Popis

1. Hlavný vypínač
2. Manipulačná rukoväť
3. Vyklápací kryt kotúča
4. Zaistovacia skrutka ramena pily
5. Zarážka uhlov
6. Zarážka nastavenia zvislej polohy
7. Pravé vodidlo
8. Priestor na uchytenie
9. Mierka pokosových rezov
10. Západka pokosových rezov
11. Upínacia skrutka pokosových rezov
12. Ľavé vodidlo
13. Pílový kotúč
14. Pohyblivý dolný kryt
15. Zaistovacie tlačidlo vretena
16. Uvoľňovacia páčka ramena pily

Obr. A

17. Kryt motora
18. Vodiaca doska
19. Otvory pre upevnenie píly
20. Upínacia skrutka horného vodidla
21. Nastavovacia skrutka horného vodidla
22. Zarážka nastavenia šikmých rezov
23. Mierka šikmých rezov
24. Upínacia skrutka šikmých rezov
25. Vývod pre piliny
26. Horný kryt
27. Kľúč na pilový kotúč

Montáž

Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prírodný kábel odpojený od zásuvky.

Vybalenie (obr. B)

- Opatrne vyberte pílu z baliaceho materiálu.
- Podľa nákresu zatlačte dole prevádzkovú rukoväť píly (2) a vyskrutkujte zaistovaciu skrutku ramena píly (4).
- Opatrne uvoľnite tlak a nechajte rameno zvihnúť do maximálnej výšky pokojovej polohy.
- Podľa nákresu pripevnite upínaciu svorku pokosových rezov (11).

Upevnenie píly na pracovný stôl (obr. C)

Podstavec píly je vybavený otvormi (19), ktoré umožňujú prevedenie montáže píly na pracovný stôl.

- Pretiahnite skrutku cez každú opornú nohu píly a zaskrutkujte každú skrutku do predvŕtanej diery v pracovnom stole. Pre rôzne veľkosti skrutiek sú k dispozícii otvory s dvoma rozdielnymi priermi. Podľa vášho uváženia použite na upevnenie píly otvor s priemerom, ktorý najlepšie vyhovuje typu skrutky. Nie je nutné použiť oba otvory. Vždy preveďte riadnu montáž píly, aby nemohlo dôjsť k jej pohybu.
- Ak chcete zaistiť prenosnosť píly, namontujte pílu na preglejkovú dosku s hrúbkou minimálne 12,5 mm. V takom prípade budete môcť pílu pripevniť k pracovnej ploche alebo ju bude možné preniesť na iné pracovisko.
- Ak pripevňujete pílu k preglejkovej doske, uistite sa, či montážne skrutky nevystupujú z druhej strany dosky. Spodná strana dosky musí byť bez nerovností, aby dokonale priliehla na pracovný stôl. Ak upínate pílu k akémukoľvek pracovnému povrchu, upínajte ju iba na upínacích miestach, kde sú umiestnené otvory na montážne skrutky. Upnutie píly na iných miestach môže spôsobiť problémy pri prevádzke píly.
- Ak chcete zabrániť nepresnostiam, skontrolujte, či sa na montážnom povrchu nevyskytujú žiadne nerovnosti. Ak dochádza na montážnom povrchu ku kolísaniu píly, umiestnite pod jednu nohu píly tenký kúsok materiálu, aby bola zaistená stabilná poloha píly.

Demontáž a montáž pilového kotúča (obr. D1 - D5)

Demontáž

- Stlačte páku (16), aby došlo k uvoľneniu dolného krytu (14).
- Zdvihnite dolný kryt čo najviac je to možné.
- Povoľte skrutku konzoly krytu (28), aby došlo k uvoľneniu šikmej západky (29).
- Zatlačte šikmú západku medzi hlavu skrutky a kryt. To umožňuje dostatočné zdvihnutie konzoly krytu (30), čo umožní prístup ku skrutke pilového kotúča (31).
- So zdvihnutým dolným krytom (14), ktorý je zaistený v tejto polohe skrutkou konzoly krytu, stlačte zaistovacie tlačidlo vretena (15) a otáčajte kotúčom, dokiaľ nedôjde k zaisteniu.
- So stisnutým zaistovacím tlačidlom vretena preveďte uvoľnenie a odstránenie skrutky pilového kotúča (31). Pomocou dodaného kľúča (27) otáčajte skrutkou v smere pohybu hodinových ručičiek.
- Odstráňte vonkajšiu podložku (33).
- Vyberte pilový kotúč (13).

Montáž

- Nainštalujte pilový kotúč (13) na vreteno na vnútornú podložku (34). Uistite sa, či šípka na kotúči ukazuje rovnakým smerom ako šípka na pile.
- Vymeňte vonkajšiu podložku (33).
- So stisnutým zaistovacím tlačidlom vretena preveďte utiahnutie skrutky pilového kotúča (31). Pomocou dodaného kľúča (27) otáčajte skrutkou proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
- Nastavte konzolu krytu (30) dole tak, aby sa šikmá západka (29) nachádzala pod hlavou skrutky konzoly krytu (28).
- Pritiahnite skrutku konzoly krytu.

Varovanie! Nikdy nestláčajte tlačidlo na zaistenie vretena, pokiaľ je píla v chode.

Kontrola a nastavenie kotúča vzhľadom k pravítku (obr. E1 - E3)

- Povoľte upínaciu skrutku pokosových rezov (11).
- Stlačte západku pokosových rezov (10) a uvoľnite rameno pokosových rezov (34).
- Nastavte uhol pokosového rezu na hodnotu 0°.
- Sklopte rameno píly smerom nadol tak, aby sa pilový kotúč dostal do drážky vodiacej dosky (18).
- Umiestnite k ľavému pravítku (12) a k pilovému kotúču (13) uhlomer (35). Uistite sa, či sa zuby pilového kotúča nedotýkajú uhlomera.
- Skontrolujte polohu ramena pokosových rezov (34). Ak je to nutné, preveďte nastavenie ramena pokosových rezov tak, aby bol pilový kotúč presne v kolmej polohe (90°) vzhľadom k pravítku. Preveďte kontrolu pomocou uhlomera.
- Pritiahnite upínaciu skrutku pokosových rezov.
- Ak je to nutné, preveďte nastavenie ukazovateľa pokosových rezov.

Nastavenie ukazovateľa pokosových rezov (obr. E4)

- Skontrolujte ukazovateľ (36) a mierku (9).

- Pokiaľ ukazovateľ neukazuje presne nulovú polohu, povoľte skrutku (37), posuňte výlisok z plastu (38) tak, aby bol ukazovateľ presne na hodnote 0° a skrutku znovu pritiahnite.

Kontrola a nastavenie kotúča vzhľadom k stolu (obr. F1 - F3)

- Povoľte upínaciu skrutku šikmých rezov (24).
- Nastavte uhol šikmého rezu na hodnotu 0°. Nastavte rameno pily smerom doprava tak, aby sa uhlový doraz (5) oprel o dorazovú skrutku (39).
- Sklopte rameno pily smerom nadol tak, aby sa pilový kotúč dostal do drážky vodiacej dosky (18).
- Umiestnite k ľavému stolu (12) a k pilovému kotúču (13) uhlomer (35). Uistite sa, či sa zuby pilového kotúča nedotýkajú uhlomera.
- Skontrolujte polohu ramena pily. Ak je to nutné, preveďte nastavenie ramena pily tak, aby bol pilový kotúč presne v kolmej polohe (90°) vzhľadom k stolu. Preveďte kontrolu pomocou uhlomera.
 - Povoľte o niekoľko otáčok poistnú maticu (39).
 - Podľa situácie otáčajte dorazovou skrutkou (6) v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
 - Pritiahnite poistnú maticu (39).
- Pritiahnite upínaciu skrutku šikmých rezov.
- Ak je to nutné, preveďte nastavenie ukazovateľov šikmých rezov.

Nastavenie ukazateľov šikmých rezov (obr. F4)

- Skontrolujte ukazovateľ (40) a mierku (23).
- Ak nie je na ukazovateli presná hodnota nula, povoľte skrutku (41), ktorá pripevňuje ukazovateľ a nastavte tento ukazovateľ do správnej polohy.
- Rovnakým spôsobom nastavte i ukazovateľ (42).

Kontrola a nastavenie uhlu šikmých rezov (obr. G)

- Posuňte hornú časť ľavého vodidla (12) do boku.
- Povoľte upínaciu skrutku šikmých rezov (24).
- Nastavte uhol šikmého rezu na hodnotu 45°. Nastavte rameno pily smerom doľava tak, aby sa doraz pre uhly šikmých rezov (43) oprel o dorazovú skrutku (22).
- Skontrolujte polohu ramena pily. Ak je to nutné, nastavte rameno pily tak, aby bol pilový kotúč nastavený v uhle 45°.
 - Povoľte o niekoľko otáčok poistnú maticu (44).
 - Podľa situácie otáčajte dorazovou skrutkou (22) v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
 - Pritiahnite poistnú maticu (44).
- Pritiahnite upínaciu skrutku šikmých rezov.
- Ak chcete dosiahnuť hodnotu uhlu šikmého rezu 47° smerom doľava alebo 2° smerom doprava, nastavte dorazovú skrutku (6 alebo 22) tak, aby ste umožnili nevyhnutný pohyb ramena.

Nastavenie horného vodidla (obr. H)

Horná časť ľavého vodidla (12) môže byť nastavená tak, aby poskytovala vôľu pre nastavenie uhlov šikmých rezov.

- Povoľte upínaciu skrutku (20) a nastavovaciu skrutku (21).
- Posuňte vodidlo doľava.
- Preveďte skúšku s vypnutou pilou a skontrolujte vôľu. Nastavte vodidlo tak, aby bolo čo najbližšie k pilovému kotúču, čo zaisťuje poskytnutie maximálneho podopretia obrobku, bez toho, aby dochádzalo ku kontaktu pri sklápaní a zdvíhaní ramena pily.
- Pritiahnite riadne upínaciu skrutku (20).
- Pritiahnite nastavovaciu skrutku (21), dokiaľ nebudú obe časti vodidla zarovnané.

Varovanie! Vodiace drážky (44) sa môžu zaniest pilinami. Na prečistenie drážok použite špajlu alebo ich prefúknite prúdom nízkotlakového vzduchu.

Odsávanie prachu (obr. A)

Na pripojenie vysávača alebo odsávacieho zariadenia musíte použiť adaptér. Tento adaptér si môžete zakúpiť u najbližšieho značkového predajcu Black & Decker.

- Vložte adaptér do výstupu na odvod pilín (25).
- Pripojte k adaptéru hubicu vysávača.

Použitie

Varovanie! Nechajte pílu pracovať vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.

Zapnutie a vypnutie (obr. I)

- Ak chcete pílu zapnúť, stlačte hlavný vypínač (1).
- Ak chcete pílu vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač.
- Ak chcete pílu zaistiť proti neoprávnenému použitiu, vložte zámok do otvoru (45) a uzamknite ho.

Rezanie

- Pred zahájením rezu nechajte pilový kotúč niekoľko sekúnd pretáčať sa naprázdno.
- Pri prevádzkaní rezu vyvíjajte na pílu iba malý tlak.
- Upnite si obrobok k pile.

Zvislé priame priečne rezy (obr. A a J)

- Povoľte upínaciu skrutku pokosových rezov (11).
- Stlačte západku pokosových rezov (10) a uvoľnite rameno pokosových rezov (34).
- Zaistite západku pokosových rezov v polohe 0° a pritiahnite upínaciu skrutku pokosových rezov.
- Opríte drevo, ktoré budete rezať o vodidlá (7 a 12).
- Uchopte prevádzkovú rukoväť (2) a stisnite uvoľňovaciu páčku (16), aby došlo k uvoľneniu ramena pily. Zapnite pílu.
- Zatlačte rameno pily smerom nadol, aby ste umožnili prevedenie rezu obrobku a vniknutiu pilového kotúča do drážky vodiacej dosky (18).
- Po ukončení rezu vypnite pílu a pred nastavením ramena pily do hornej pokojovej polohy počkajte, dokiaľ nedôjde k úplnému zastaveniu pilového kotúča.

Zvislé pokosové priečne rezy (obr. A a K)

- Povoľte upínaciu skrutku pokosových rezov (11).
- Stlačte západku pokosových rezov (10) a uvoľnite rameno pokosových rezov (34).

- Nastavte rameno do požadovanej polohy pokosového rezu. Západka pokosových rezov môže byť zaistená v pozíciách 15°, 22,5°, 30° a 45°. Ak chcete zvoliť uhol medzi týmito hodnotami alebo uhol 47°, uchopte a pevne držte rameno pokosových rezov a pritiahnite upínaciu skrutku pokosových rezov v požadovanej polohe.
- Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych priečnych rezoch.

Varovanie! Ak prevádzkate pokosový rez konca dreveného obrobku s malým odrezkom, umiestnite obrobok tak, aby bol odrezok na boku pilového kotúča, kde kotúč zvierá s vodítkom väčší uhol. Napríklad ľavý pokosový rez, odrezok doprava - pravý pokosový rez, odrezok doľava.

Šikmé rezy (obr. A a L)

Uhly šikmých rezov môžu byť nastavené v rozmedzí od 47° smerom doľava až po 2° smerom doprava a rez môže byť prevedený ramenom pokosových rezov nastaveným v rozmedzí od hodnoty nula až po maximálne nastavenie uhla 45° smerom doľava alebo doprava.

- Posuňte hornú časť ľavého vodidla (12) do boku.
- Povoľte upínaciu skrutku šikmých rezov (24).
- Nastavte rameno pily do požadovanej polohy šikmého rezu. Držte pevne rameno pily a pritiahnite upínaciu skrutku šikmých rezov.
- Nastavte hornú časť ľavého vodidla (12) do požadovanej polohy.
- Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych priečnych rezoch.

Kombinované pokosové rezy

Kombinované pokosové rezy sa prevádzkajú po nastavení uhlu pokosového rezu a uhlu šikmého rezu súčasne. Ide o typ rezu, ktorý sa používa na výrobu rámov alebo skriniek so šikmými stenami.

Varovanie! Pokiaľ sa uhly jednotlivých rezov líšia, skontrolujte, či sú upínacie skrutky šikmých a pokosových rezov pevne dotiahnuté. Na prevedenie akejkoľvek zmeny uhlu pokosového alebo šikmého rezu musia byť tieto skrutky dotiahnuté.

Užitočné rady na optimálne použitie pily

- Nepribližujte ruky do blízkosti menšej než je 150 mm od pilového kotúča.
- Pri prevádzkaní rezu pritlačte obrobok pevne k pracovnému stolu a k pravítku. Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti, dokiaľ nedôjde k uvoľneniu hlavného vypínača a k úplnému zastaveniu pilového kotúča.
- Pred vykonaním konečného rezu vždy prevedte skúšobný pohyb pily (s vypnutou pilou), aby ste mohli previesť kontrolu dráhy pilového kotúča.
- Dbajte na to, aby nedochádzalo ku kríženiu vašich rúk.
- Stojte oboma chodidlami na podlahe a udržiavajte rovnovážny postoj.
- Ak prevádzkate pohyb ramenom pily smerom doprava alebo doľava, sledujte tento pohyb a stojte mierne bokom od pilového kotúča.

- Na sledovanie nakreslenej čiary rezu používajte priehľady v kryte.

Rezanie základných lišt

Rezanie základnej lišty sa robí v uhle šikmého rezu 45°.

- Pred prevádzkaním akýchkoľvek rezov prevedte skúšobný pohyb pily bez zapnutia hlavného vypínača.
- Všetky rezy sú prevádzkané tak, že spodná časť lišty leží na ploche pracovného stola pily.

Vnútorň roh

- Ľavá strana
 - Umiestnite lištu tak, aby bola horná časť lišty opretá o vodidlo.
 - Zachovajte ľavú časť rezu.
- Pravá strana
 - Umiestnite lištu tak, aby bola spodná časť lišty opretá o vodidlo.
 - Zachovajte ľavú časť rezu.

Vonkajší roh

- Ľavá strana
 - Umiestnite lištu tak, aby bola spodná časť lišty opretá o vodidlo.
 - Zachovajte pravú časť rezu.
- Pravá strana
 - Umiestnite lištu tak, aby bola horná časť lišty opretá o vodidlo.
 - Zachovajte pravú časť rezu.

Rezanie čela lišty

Rezanie čela lišty sa vykonáva kombinovaným pokosovým rezom. Na dosiahnutie extrémnej presnosti je vaša píla vybavená polohami na uhol pokosového rezu 22,5° a na uhol šikmého rezu 33,85°. Tieto nastavenia sú štandardné pre čelá lišt s uhlami 52° hore a 38° dole.

- Pred prevádzkaním konečného rezu si na odpadovom materiáli prevedte skúšobný rez.
- Všetky rezy sa robia pomocou ľavého šikmého rezu, a tak, že je zadná časť lišty opretá o základňu.

Vnútorň roh

- Ľavá strana
 - Horná časť lišty je opretá o vodidlo.
 - Pravý pokosový rez.
 - Zachovajte ľavú časť rezu.
- Pravá strana
 - Spodná časť lišty je opretá o vodidlo.
 - Ľavý pokosový rez.
 - Zachovajte ľavú časť rezu.

Vonkajší roh

- Ľavá strana
 - Spodná časť lišty je opretá o vodidlo.
 - Ľavý pokosový rez.
 - Zachovajte pravú časť rezu.
- Pravá strana
 - Horná časť lišty je opretá o vodidlo.
 - Pravý pokosový rez.
 - Zachovajte pravú časť rezu.

Príslušenstvo

Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva. Príslušenstvo Black & Decker a Piranha je navrhnuté tak, aby poskytovalo vysokú kvalitu a zvyšovalo výkon vášho náradia. Ak budete používať toto príslušenstvo, získate najlepšie pracovné výsledky.

Preprava (obr. B)

- Ak chcete prepravovať pílu, sklopte rameno a stlačte zaistovací čap (4). Zaistíte rameno pokosových rezov v koncovej polohe pravého pokosového uhla, aby bola píla čo najkompaktnejšia.
- Vždy prenášajte pílu uchopením za výrezy na uchytienie (8), ktoré sú zobrazené na obr. B.

Varovanie! Neprenášajte pílu uchopením za kryt.

Údržba

Vaše náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobé bezproblémové fungovanie náradia závisí od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.

- Pravidelne prevádzkajte čistenie vetracích otvorov pomocou suchého štetca.
- Na čistenie náradia používajte iba mydlový roztok a navlhčenú handričku. Dbajte na to, aby sa do píly nikdy nedostala žiadna kvapalina a nikdy neponárajte žiadnu časť píly do akejkoľvek kvapaliny.

Varovanie! Pred prevádzkaním údržby sa vždy uistite, či je píla vypnutá a či je od siete odpojený prírodný kábel píly.

Ochrana životného prostredia



Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom.

Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte toto náradie v bežnom komunálnom odpade. Odovzdajte výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniciach alebo v mieste nákupu výrobku.

Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker poskytuje spoločnosť Black & Decker možnosť recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické spracovanie.

Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese: **www.2helpU.com**

Technické údaje

XTS100		
Napätie zdroja	V _{AC}	230
Príkon	W	1500
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	5000
Priemer pilového kotúča	mm	254
Priemer upínacieho otvoru kotúča	mm	16
Hrúbka pilového kotúča	mm	2,6
Max. kapacita priečného rezu pri 90°	mm	137
Max. kapacita pokosového rezu pri 45°	mm	89
Max. hĺbka rezu pri 90°	mm	89
Max. hĺbka šikmého priečného rezu	mm	64
Pokosový rez (max. polohy)	ľavý	47°
	pravý	47°
Šikmý rez (max. polohy)	ľavý	47°
	pravý	2°
Hmotnosť	kg	14

Kapacity rezov

Pokosový rez 0°

Výsledná šírka pri maximálnej hĺbke rezu 89 mm	mm	108
Výsledná hĺbka pri maximálnej šírke rezu 137 mm	mm	67

Pokosový rez 45°

Výsledná šírka pri maximálnej hĺbke rezu 89 mm	mm	75
Výsledná hĺbka pri maximálnej šírke rezu 97 mm	mm	67

Šikmý rez 45°

Výsledná šírka pri maximálnej hĺbke rezu 64 mm	mm	105
Výsledná hĺbka pri maximálnej šírke rezu 137 mm	mm	38

Rezanie čela lišty

Výsledná hĺbka pri maximálnej šírke rezu 133 mm	mm	20
---	----	----

Vyhlásenie o zhode



XTS100

Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky zodpovedajú požiadavkám nasledovných noriem: 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 61000, EN 61029, EN 55014

L_{pA} (akustický tlak)	93,5 dB(A)
L_{WA} (akustický výkon)	106,9 dB(A)
merané vibrácie ruka/paža	1,57 m/s ²
K_{pA} (nepresnosť merania akustického tlaku)	3 dB(A)
K_{WA} (nepresnosť merania akustického výkonu)	3 dB(A)

Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-7-2005

Politika služieb zákazníkom

Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cieľ.

Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis Black & Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni.

Záruka Black & Decker 2 roky

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného výrobku Black & Decker.

Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom.

Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.

Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám **2 ročnú záruku istoty**. Ak sa objavia akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja, ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne, podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja za nasledujúcich podmienok:

- Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom Black & Decker a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
- Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
- Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
- Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia spôsobené opotrebovaním.

Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky vykonávané prevedené opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče, hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním.

Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne použitie.

Black & Decker

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava 3

Slovenská republika

Tel.: +421 2 446 38 121, 3

Fax: +421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

02/2007

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk

Fax: 00421 2 446 38 122

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Fax: 00421 33 551 26 24

BAND SERVIS

Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.: 00421 55 623 31 55
bandservis@zoznam.sk

BLACK & DECKER


Kláštorského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz


Fax: 00420 2 417 70 204

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Fax: 00420 577 008 559

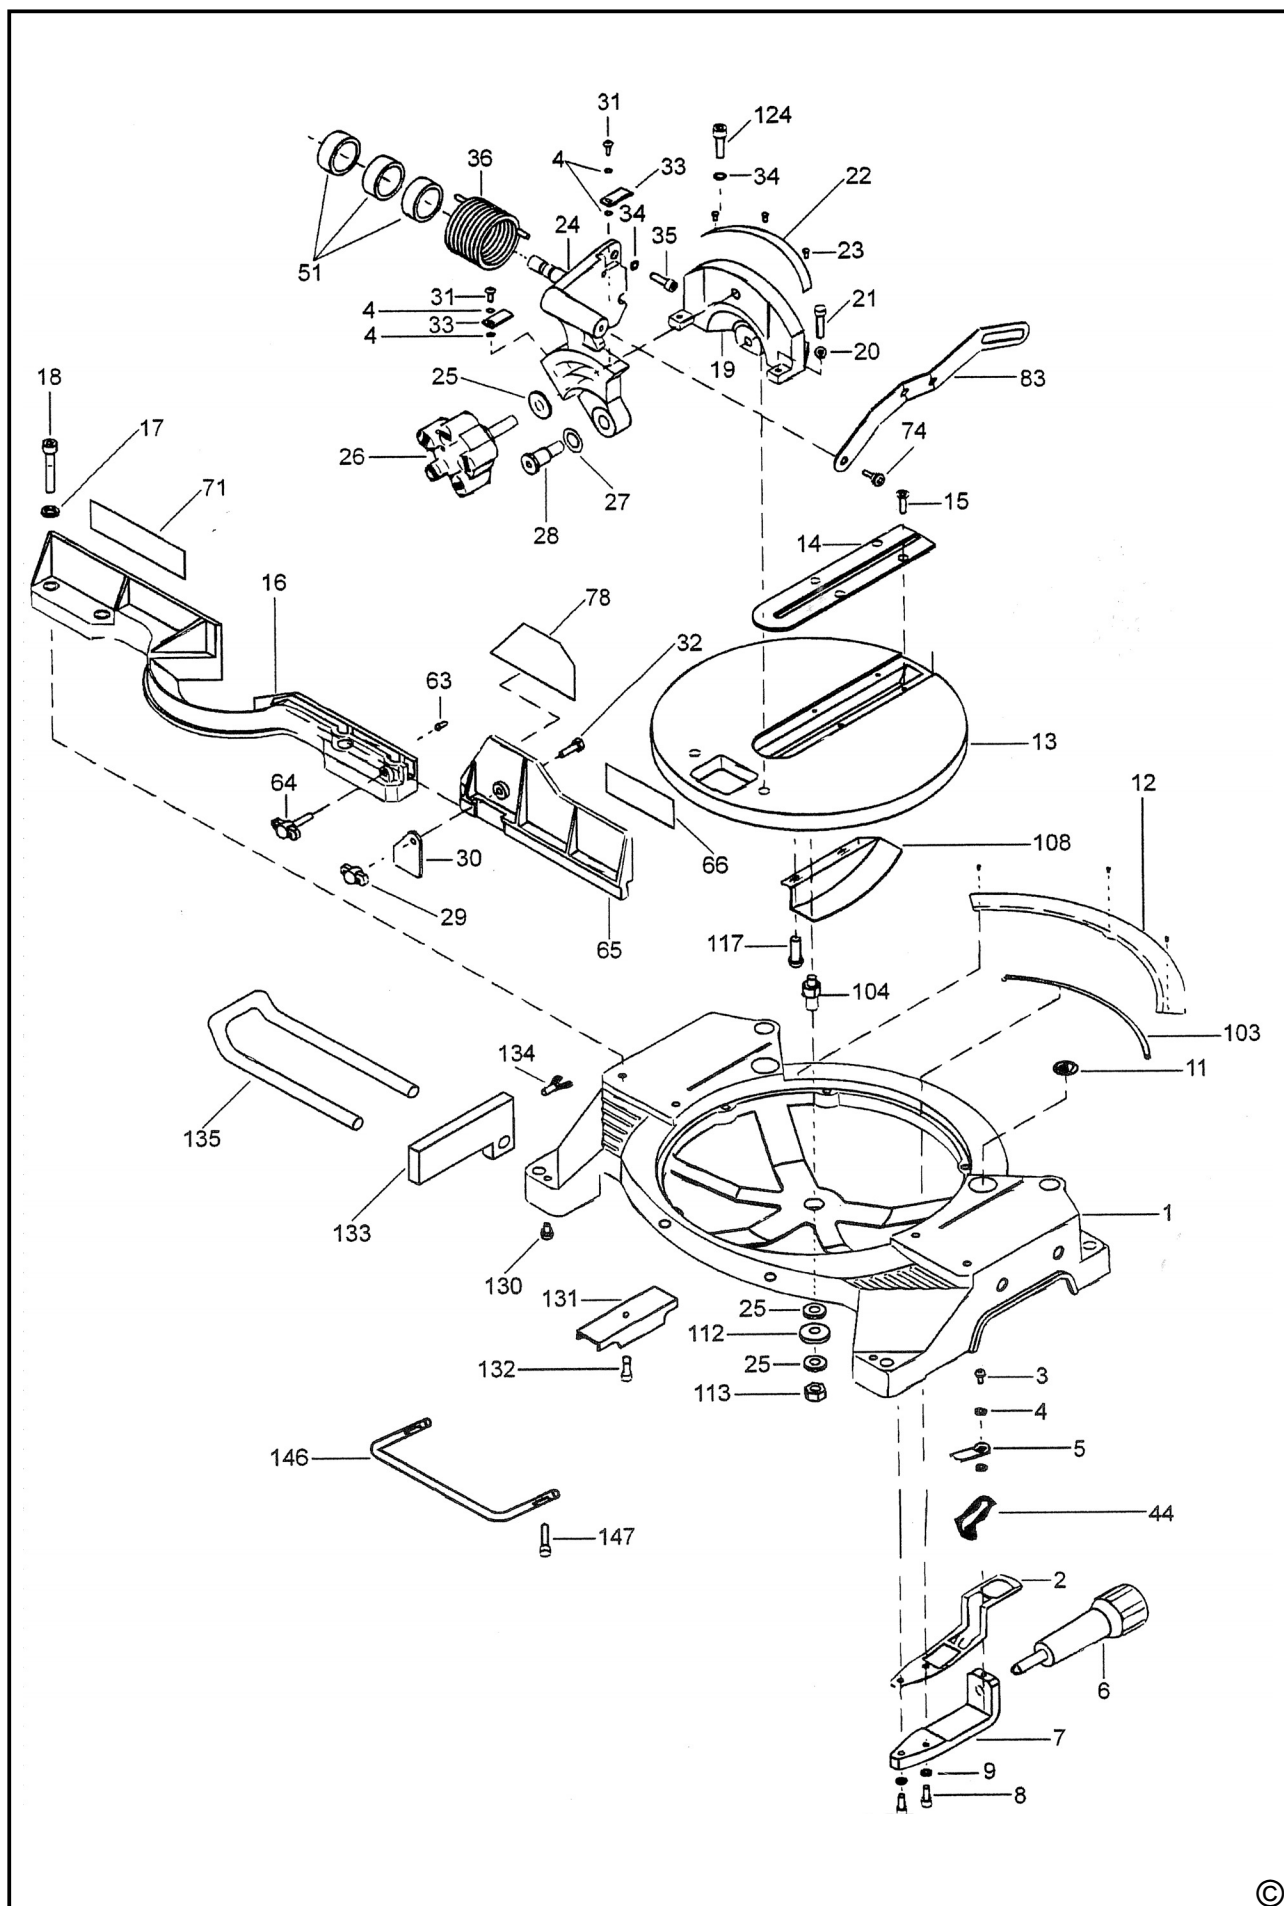

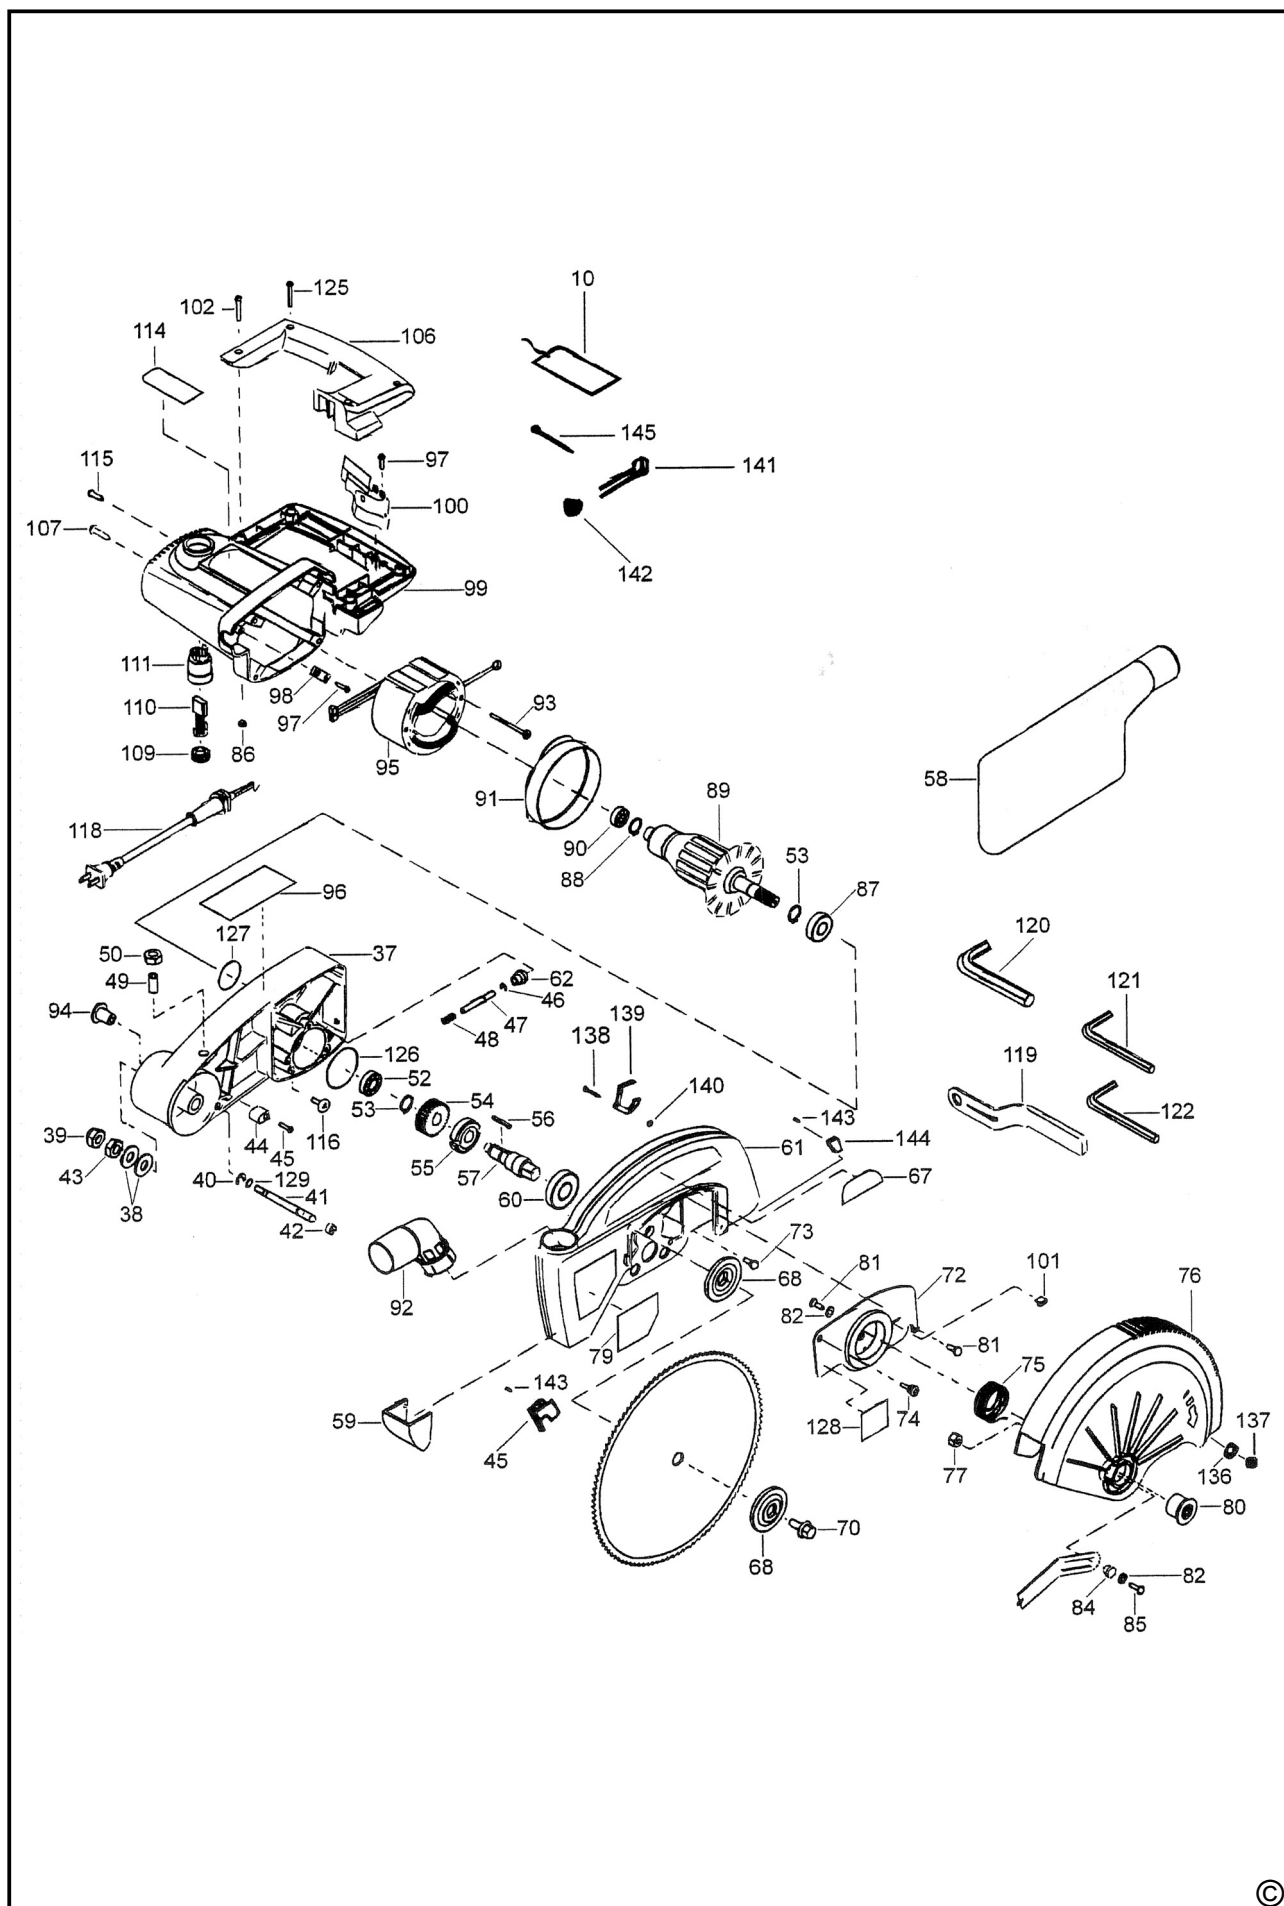

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

PL

KARTA GWARANCYJNA

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

SK

ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER®**

CZ

měsíců

H

hónap

24

PL

miesiące

SK

mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis